

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0361
периодического технического освидетельствования лифта

« 02 » сентября 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО
и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 26618.
Адрес установки: город Иркутск, улица Ленинградская, дом 60, б/с 24.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0361/1


Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по <u>В.4.1</u> и отрицательные результаты испытаний лифта по <u>В.3.1</u> , дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением <u>Ж</u>	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.3б.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 02 октября 2016 г
2	Автоматический выключатель силовой цепи управления с номинальным током 50А не обеспечивает защиту электродвигателя лебедки лифта.(согласно схемы должен установлен выключатель с номинальным током 20А). Не соответствует техническим условиям и ПУЭ.	ПУЭ	До 02 октября 2016 г
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические перчатки и огнетушители.	ППБ, ПТЭЭП п.2.2.21.ИПИСЗ п.1.1.6.	До 02 октября 2016 г
4	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7	До 02 октября 2016 г

* Заполняется в формате - до « ____ » _____ 20 ____ г.

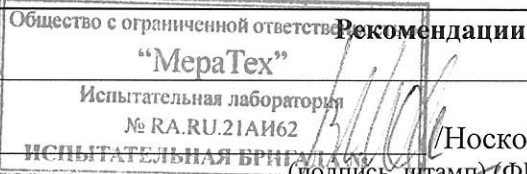

Специалист

Носков В.Н./

(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ / Бодров АВ /;

подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации _____ / Свиркинов /.

подпись ФИО