

г. Новосибирск

**Акт №4484**  
**периодического технического освидетельствования лифта**

« 05 » сентября 2017 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем  
в присутствии представителя специализированной организации,  
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 25237.  
Адрес установки: город Иркутск, улица Волгоградская, д. 71/2.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**


1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0509/13, №0509/14.

Таблица 1

 
Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не представлена документация (приказы, распоряжения) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта только квалифицированным персоналом	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.3	До 05 октября 2017 г <i>средствами</i> <i>Дил</i>
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 05 октября 2017 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 05 октября 2017 г <i>устранено</i> <i>Дил</i>
4	Не полностью работает освещение кабины ( в плафоне одна лампа).	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.21.	До 05 октября 2017 г <i>устранено</i> <i>Дил</i>
5	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приемке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 05 октября 2017 г
* Заполняется в формате - до «            »            20            г.			

Специалист  **Специалист по лифтам**  
**ООО "МераТех"** /Носков В.Н./  
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:  
представитель владельца лифта  /Спиряев В.С./;  
подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации  /Ерошина Е.В./;  
подпись ФИО