

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21АИ62

г. Новосибирск

Акт №0293
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 21847.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0293/1

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по <u>В.4.1</u> и отрицательные результаты испытаний лифта по <u>В.3.1</u> , дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением <u>Ж</u>	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10.6	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
5	Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
6	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
7	Имеется разрушения строительной части стен и потолка машинного помещения (попадания влаги и пылеобразующее покрытие пола)	ПУЭ, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 31 сентября 2016 г
8	Отсутствуют Правила пользования лифтом.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г. п.7.	До 31 сентября 2016 г
9	Имеется шум подшипника электродвигателя лебедки со стороны редуктора.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20____ г.			

Рекомендации

Специалист



/Носков В.Н./

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены: представитель владельца лифта _____ /_____ /;

представитель специализированной лифтовой организации _____ /_____ /.

подпись ФИО

подпись ФИО

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0292
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 21848.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0292/1


Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
5	Не полностью освещена шахты лифта и приемка (аппарат освещения в приемке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
6	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приемке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
7	Имеется разрушения строительной части стен и потолка машинного помещения (попадания влаги и пылеобразующее покрытие пола)	ПУЭ, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 31 сентября 2016 г
8	Отсутствуют Правила пользования лифтом.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.7.	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20__ г.			

Рекомендации

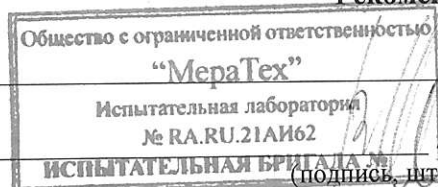

Специалист _____

/Носков В.Н./

(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _____ / Безруков А.Б. /;

подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации _____ / Свободный /.

подпись ФИО

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0291
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 21965.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0291/1

Таблица 1


Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
5	Не полностью освещена шахты лифта и приемка (аппарат освещения в приемке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
6	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приемке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
7	Имеется разрушения строительной части стен и потолка машинного помещения (попадания влаги и пылеобразующее покрытие пола)	ПУЭ, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 31 сентября 2016 г

* Заполняется в формате - до « ____ » _____ 20__ г.

Рекомендации

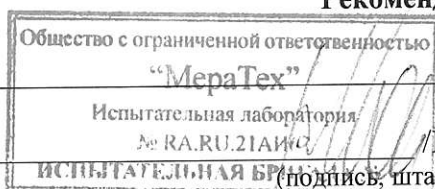

Специалист _____ /Носков В.Н./
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _____ /_____ /;

представитель специализированной лифтовой организации _____ /_____ /.

подпись ФИО

подпись ФИО

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0290
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 21963.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 4

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0290/1

Таблица 1


Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.3б.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Имеется течь масла через уплотнение редуктора лебёдки.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.39	До 31 сентября 2016 г
5	Отсутствует соответствующий знак безопасности на дверях машинного помещения.	ПТЭЭП п.2.2.20.	До 31 сентября 2016 г
6	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
7	Не полностью освещена шахты лифта и приемка (аппарат освещения в приемке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
8	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приемке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
9	Имеется выгорание контактных групп контактора малой скорости в станции управления.	Техническая документация завода изготовителя	До 31 сентября 2016 г
10	Не полностью работает освещение кабины (в плафоне одна лампа).	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 п.Прил.Г п.21.	До 31 сентября 2016 г
11	Имеется люфт водила на валу открытия дверей кабины.	Техническая документация завода изготовителя	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20 ____ г.			

Рекомендации

Специалист _____

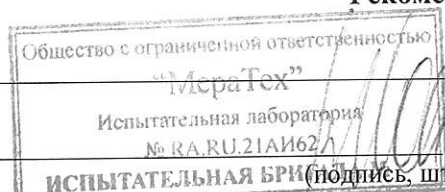

/Носков В.Н./

(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _____ /_____ /;

подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации _____ /_____ /.

подпись ФИО

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0289
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 21964.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 5

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0289/1

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по <u>В.4.1</u> и отрицательные результаты испытаний лифта по <u>В.3.1</u> , дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением <u>Ж</u>	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Имеется течь масла через уплотнение редуктора лебёдки.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.39	До 31 сентября 2016 г
5	Имеется отклонение по вертикали направляющих противовеса.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
6	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
7	Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
8	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
9	Не работает аварийное освещение кабины.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.21.	До 31 сентября 2016 г
10	Не полностью работает освещение кабины (в плафоне одна лампа).	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 п.Прил.Г . п.21.	До 31 сентября 2016 г
11	Срезана уплотнительная резина на притворах створок дверей кабины. Имеется несоответствие зазора между сомкнутыми створками кабины.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.13.	До 31 сентября 2016 г
12	Имеется люфт водила на валу открытия дверей кабины.	Техническая документация завода изготовителя	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20__ г.			

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0288
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,
ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 22094.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 6

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0288/1

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10.6	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Имеется течь масла через уплотнение редуктора лебёдки.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.39	До 31 сентября 2016 г
5	Имеется отклонение по вертикали направляющих противовеса.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
6	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
7	Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
8	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
9	Отсутствует соответствующий знак безопасности на дверях машинного помещения.	ПТЭЭП п.2.2.20.	До 31 сентября 2016 г
10	Расстояние от рабочей поверхности нижней части противовеса до поверхности, контактирующей с буфером в приямке не соответствует установочному (монтажному) чертежу.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.64	До 31 сентября 2016 г
11	Имеется толчки кабины при подходе к этажным площадкам (люфт КВШ на валу редуктора лебедки)	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
12	Боковой зазор между отводкой кабины и роликом рычага механического замка ДШ 1-го этажа (левый) менее нормативного значения	Техническая документация завода изготовителя	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « ____ » _____ 20__ г.			

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0287
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,
ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 22095.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 7

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0287/1

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по <u>В.4.1</u> и отрицательные результаты испытаний лифта по <u>В.3.1</u> , дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением <u>Ж</u>	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Имеется течь масла через уплотнение редуктора лебёдки.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.39	До 31 сентября 2016 г
5	Имеется отклонение по вертикали направляющих противовеса.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
6	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
7	Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
8	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
9	Не полностью работает освещение кабины (в плафоне одна лампа).	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 п.Прил.Г . п.21.	До 31 сентября 2016 г
10	Не работает аварийное освещение кабины.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.21.	До 31 сентября 2016 г
11	Имеется толчки кабины при подходе к этажным площадкам . (износ зубьев червячной пары редуктора лебедки)	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
12	Имеется люфт водила на валу редуктора открытия дверей кабины.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
13	В станции управления установлены (некалиброванные предохранители) ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4 не соответствуют номиналам указанным в электросхеме лифта	ГОСТ Р-53783-2010 Прил.Г п.33	До 31 сентября 2016 г

* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20__ г.

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0286
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО
и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 22215.
Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 8

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0286/1




Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по <u>В.4.1</u> и отрицательные результаты испытаний лифта по <u>В.3.1</u> , дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением <u>Ж</u>	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Имеется течь масла через уплотнение редуктора лебёдки.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.39	До 31 сентября 2016 г
5	Отсутствует механическая защита электрической проводки, подключенной к электродвигателю открытия дверей кабины.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
6	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
7	Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
8	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
9	Не полностью работает освещение кабины (в плафоне одна лампа).	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 п.Прил.Г п.21.	До 31 сентября 2016 г
10	Не работает аварийное освещение кабины.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.21.	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20 ____ г.			

Рекомендации

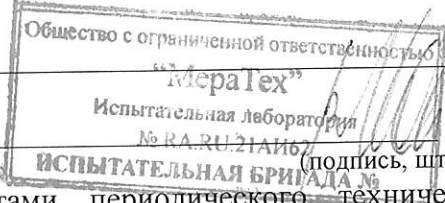Специалист  /Носков В.Н./
 (подпись, штамп) (ФИО)
 С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта  /Б.Б.Б. АВ /;
 (подпись ФИО)
 представитель специализированной лифтовой организации  /В.В.В. АВ /.
 (подпись ФИО)

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0285
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО
и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 22096.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 9

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0285/1

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по <u>В.4.1</u> и отрицательные результаты испытаний лифта по <u>В.3.1</u> , дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением <u>Ж</u>	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 6	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 31 сентября 2016 г
4	Имеется течь масла через уплотнение редуктора лебёдки.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.39	До 31 сентября 2016 г
5	Имеется отклонение по вертикали направляющих противовеса.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
6	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
7	Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
8	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
9	Лопнула одна пружина на тяге подвески противовеса (имеется перекос плечей балансира подвески кабины).	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.57.	До 31 сентября 2016 г
10	Боковой зазор между отводкой кабины и роликом рычага механического замка ДШ 4,5 этажей менее нормативного значения.	Техническая документация завода изготовителя	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20 ____ г.			

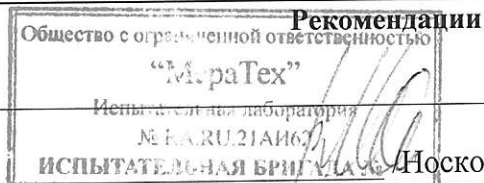

Специалист _____ Носков В.Н./
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _____ / Богданов А.В. /
подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации _____ / Свиромосов В.И. /
подпись ФИО

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0284
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор. Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 22097.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 10

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0284/1

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.3б.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0283
периодического технического освидетельствования лифта

« 31 » августа 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,
ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 22216.

Адрес установки: город Иркутск, улица Мира, дом 100, б/с 11

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0283/1


Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.3б.
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта.	ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б	До 31 сентября 2016 г
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 31 сентября 2016 г
3	Лопнула одна пружина на тяге подвески противовеса (имеется перекос плечей балансира подвески кабины).	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.57.	До 31 сентября 2016 г
4	Имеется течь масла через уплотнение редуктора лебёдки.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.39	До 31 сентября 2016 г
5	Имеется просадка ручья КВШ лебедки. Неравномерность осадки канатов (более нормативного значения).	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.36.	До 31 сентября 2016 г
6	Не полностью работает освещение кабины (в плафоне одна лампа).	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г. п.21.	До 31 сентября 2016 г
7	Имеется отклонение по вертикали направляющих противовеса.	Техническая документация завода изготовителя.	До 31 сентября 2016 г
8	Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.	ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.	До 31 сентября 2016 г
9	Не полностью освещена шахты лифта и прямка (аппарат освещения в прямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)	ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59	До 31 сентября 2016 г
10	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приемке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 31 сентября 2016 г
* Заполняется в формате - до « ____ » _____ 20 ____ г.			

Рекомендации

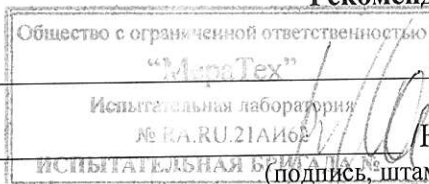

Специалист _____

Носков В.Н./

(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _____ 1. _____ /;
подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации _____ 1. _____ /.
подпись ФИО