

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №4466
периодического технического освидетельствования лифта

« 04 » сентября 2017 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО
и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 24252.

Адрес установки: город Иркутск, улица Волгоградская, д. 69.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


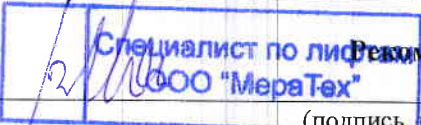
1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0409/28, №0409/29.

Таблица 1


Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не представлена документация (приказы, распоряжения) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта только квалифицированным персоналом	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.3	До 04 октября 2017 г <i>Иредосма В.С.</i> <i>Иредосма В.С.</i>
2	Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.	ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	До 04 октября 2017 г
3	Имеется шум подшипников электродвигателя лебедки лифта при движении.	Техническая документация завода изготовителя.	До 04 октября 2017 г
4	Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.	До 04 октября 2017 г <i>Смирнов В.С.</i> <i>Смирнов В.С.</i>
5	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 04 октября 2017 г
* Заполняется в формате - до « » 20 г.			

Специалист   /Носков В.Н./
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта  /Смирнов В.С. /;
подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации  /Сидорова Е.В. /.
подпись ФИО